

Инд. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Инд. № лист	
										Беляев С.Ю.				01	
										Барабанов			1		
										Тер-Сажан			2		
										Чиркова					
										Цветков					
	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание								
				ДТ19.02.000 СБ	Сборочный чертеж. Сборочный чертёж										
					<u>Документация</u>										
					Плата	1									
					<u>Детали</u>										
					<u>Прочие изделия</u>										
			3		Датчик температуры	1									
					701-102ВАВ-В00										
					<u>Переменные данные для исполнений</u>										
					<u>ДТ19.02.000</u>										
					<u>Материалы</u>										
			7		Трубка термоусадочная										
					КУФ-190 Ø16	0,25 м									
			8		Провод МГТФ 0,07										
					ТУ 16.505.185-71	0,45 м									
				ДТ19.02.000											
				Плата											
				термометра											

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>ДТ19.02.000-01</u>		
				<u>Материалы</u>		
		7		Трубка термоусадочная КУФ-190 φ16	0,35 м	
		8		Провод МГТФ 0,07 ТУ 16.505.185-71	0,65	
				<u>ДТ19.02.000-02</u>		
				<u>Материалы</u>		
		7		Трубка термоусадочная КУФ-190 φ16	0,45 м	
		8		Провод МГТФ 0,07 ТУ 16.505.185-71	0,85 м	
				<u>ДТ19.02.000-03</u>		
				<u>Материалы</u>		
		7		Трубка термоусадочная КУФ-190 φ16	0,55 м	
		8		Провод МГТФ 0,07 ТУ 16.505.185-71	1,1 м	


ИИВ № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

ИИВ № дубл. Подп. и дата

ИИВ № подл.	№ докум.	Подп.	Дата
ДТ19.02.000			Лист
			2

ДТ19.02.000 СБ

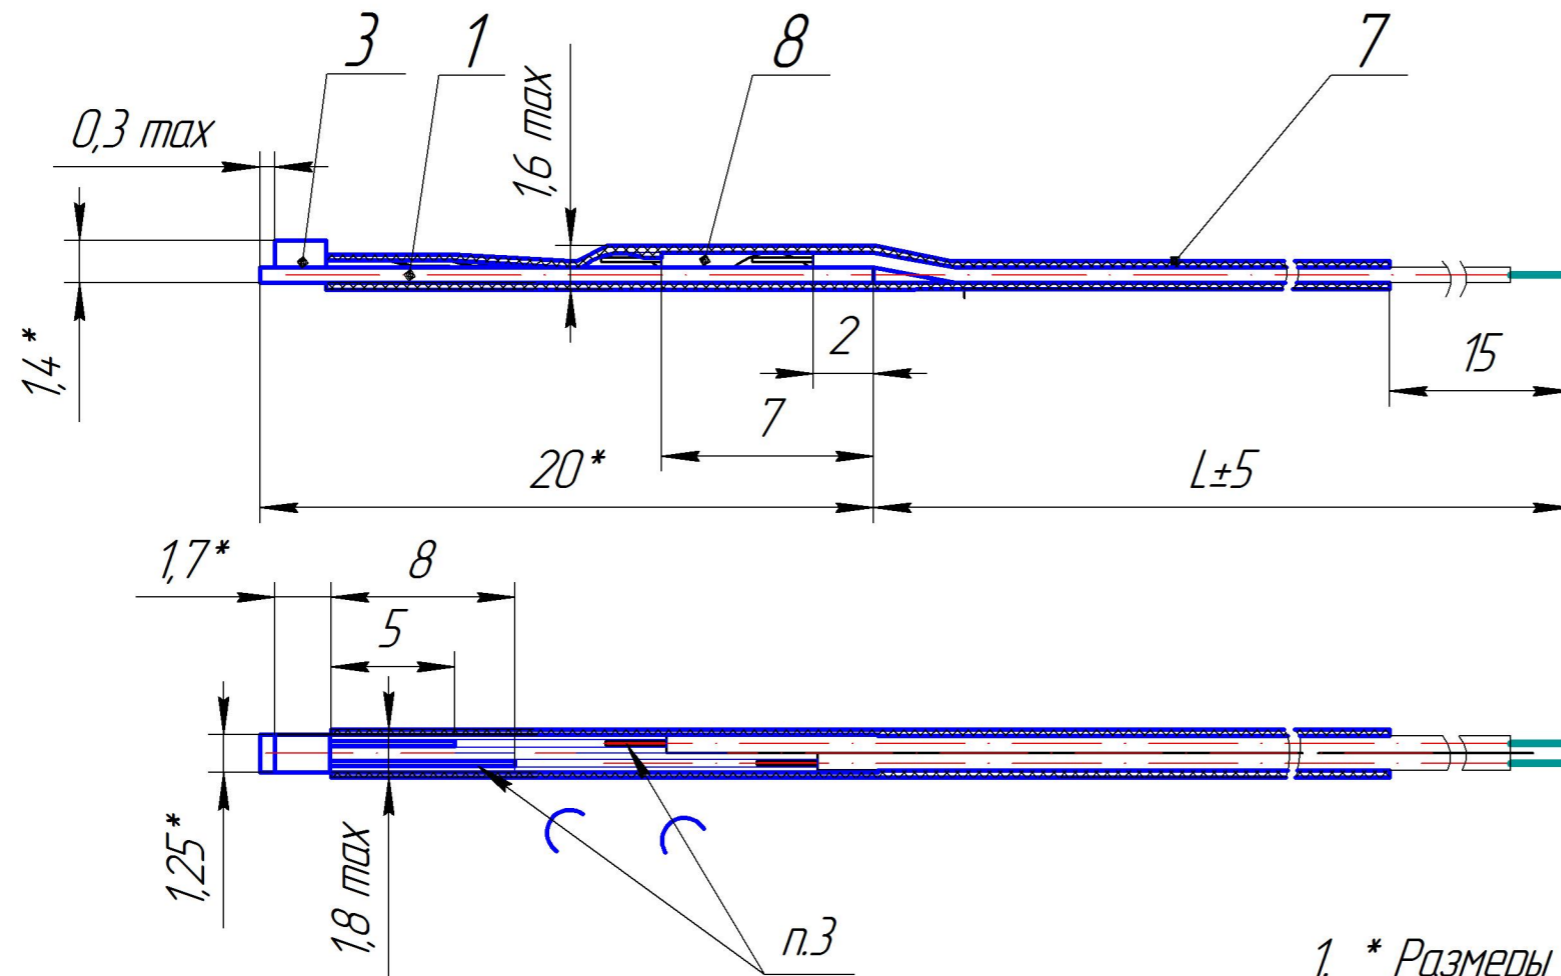

Обозначение	L, мм
ДТ19.02.000	200
-01	300
-02	400
-03	500

1. \* Размеры для справок
2.  $h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Припой ПОСу 95-5 ГОСТ 21931-76.
4. Датчик поз. 3 установить на клею "Permatbond 820"
5. Места паяк, датчик и его выводы покрыть лаком Gratinol ISOTEMP
6. Технические требования к конструкции разделки проводов- по ГОСТ23587-96. Разделка проводов-по варианту 1.1 ГОСТ23587-96  
Размер ступени от 4 до 5 мм
7. Провода поз.8 выполнить витой парой. Шаг навивки - 4...6 мм
8. На плату и провода надеть трубку поз.7 согласно чертежу.  
Трубку поз.7 термоусадить.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ДТ19.02.000 СБ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата термометра Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Беляев С.Ю.					01		4:1
Проб.	Барабанов					Лист	Листов	1
Т.контр.	Петраков					НПФ ЦГГ		
Соглас	Тер-Саакян							
Н.контр.	Чиркова							
Утв.	Цветков							